

		Puuduste (Vaegtööde) loend. Ülevaatus 16 - 17 september 2019		
Jrk	Ruumi nr	Puuduse kirjeldus	Foto nr	Likvideerimise tähtaeg
1	1	Lae ja sein servad ebakorrektsed		27.10.2019
2	1	Kollektorkapi kaas puudu	Pilt 151	07.10.2019
3	1	Kõlarid värviga kaetud		07.10.2019
4	1	Vent torude läbiviigid tegemata	Pilt 150	27.10.2019
5	1	Mansetid puudu kütetorude ümber	Pilt 151	07.10.2019
6	1	Lagi viimistlemata valgusti ümbert, tagant	Pilt 160	27.10.2019
7	1	Garderoobis ei saa lükandust liigutada		27.10.2019
8	3	Ruum 0003 eesruumi ja wc-de vahelises seinas puuduvad siirdeõhuretid (CTMb 500xGRLC)		07.10.2019
9	5	Ruum nr 0005 pole võimalik avada kanalisatsiooni puhastus korki.		07.10.2019
10	33	Lagi lõpetamata	Pilt 142	27.10.2019
11	33	Peegel ja kätekuivatid korrigeerida		07.10.2019
12	33	Ukse pealne viimistlus tegemata		14.10.2019
13	33	Värviparandus tegemata		14.10.2019
14	34	Ripplagi lõpetamata. Trapi ümbrus vormistada.		27.10.2019
15	34	Trepi ümbrus tegemata		27.10.2019
16	34	Ruumis nr 034 kanalisatsiooni puhastusots on kaetud trapikaanega - mingit haisulukku ei ole.		07.10.2019
17	35	Ruumis nr 035 puudub trapp.		07.10.2019
18	36	Läbiviik tihendamata, ebakorrektnete lõpetus	Pilt 140	27.10.2019
19	36	Ripplae plaat puudu		07.10.2019
20	36	Lävepakk eemaldada		27.10.2019
21	37	Kanalisatsiooni torul puudu kattekork.		07.10.2019
22	37	Ukse ümbrus korrastada		27.10.2019
23	37	Auk põrandas, trapp roostetab		27.10.2019
24	37	Lae serv viimistlemata		27.10.2019
25	37	Vent läbiviik ebakorrektnete, andur määrdunud	pilt 149	14.10.2019
26	38	Koristusvahendite ruum. Torude ümbrus tihendada. Ripplae plaat nurgas		14.10.2019
27	38	Koristaja ruumis 038 puudub valamü, põrandas praegu avatud olmekanalisatsiooni ots.	Pilt 148, 246	14.10.2019
28	38	Ruumis 038 põranda küte min peal, kuid põrand max kuum		27.10.2019
29	39	Lagi korrigeerida		14.10.2019
30	40	Koristamata, ripplae plaadid puudu.		14.10.2019
31	40	Ripplagi lõpetamata		14.10.2019
32	40	Ukse ümbrus viimistlemata	Pilt 143-144	14.10.2019
33	40	karbik paigaldatud, projektikohane on süvistatud kaabeldus		27.10.2019
34	52	Ukse lengil värv rikutud.		14.10.2019
35	70	Seinte ja lae viimistlus tegemata.	Pilt 153 154	27.10.2019
36	70	Koristada praht.		27.10.2019
37	70	Kaablid kinnitada korralikult		14.10.2019
38	70	Torude isolatsioon lahti tulnud, ebakorrektnete	Pilt 67	27.09.2019
39	70	Viimistlus teostamata		27.10.2019
40	70	Ukse ümbrus teostamata	Pilt 68	27.10.2019
41	70	Kooli hoone soojussõlme puldile ei ole tagatud ligipääs.	Pilt 200 ja 206	27.10.2019
42	70	Kütte primaartorustik on isoleerimata (projekti on ette nähtud eelisoleeritud toru 2x50/200) ja markeerimata.	Pilt 201 -202	27.10.2019
43	70	Soojussõlmes ja mujal hoones on torustike markeeritud tegemata.	Pilt 205	27.10.2019
44	70	Koolihoone soojussõlmes on keevsilitmikud värvimata.	Pilt 203 - 205	27.10.2019
45	70	Koolihoone soojussõlmes on puudu klaastermomeetrid (termomeetri taskud on olemas).	Pilt 208	27.10.2019
46	70	Primaarpoolel ei ole lubatud kasutada automaatõhualdeid. Vastav märke on olemas ka AS Tartu Keskkatlamaja aktis.		27.10.2019
47	70	Ventilatsiooniseadmete kalorifeeride segamissõlmede mõõdistused puudulikud.		27.10.2019
48	70	Kütte-, ja veearvestite ühendused hooneautomaatikaga teostamata.		27.10.2019
49	70	Nii koolihoone kui ka spordihoone survetõste sõlmed ei ole lahendatud projekti järgselt (kui projekti järgselt on lahendus läbi kahe survetõstepumba siis ehitatud on läbi ühe pumba.)		27.10.2019
50	70	Ventilatsiooniseamde 306S kütte kulumõõdja ei tööta		27.10.2019
51	70	Agregaadi 3045V vana ringluspumba juures lekib	Pilt 244 - 245	27.10.2019
52	70	Seadme 306S soojusvaheti toru isoleerida kondensaadi vältimiseks	Pilt 247	27.10.2019
53	70	Tehol kanali väljavõtu kõrval olme väljavõtu lekib	Pilt 240	27.10.2019
54	71	Viimistlus teostamata	Pilt 155	27.10.2019
55	71	Söökla alt koristamata	Pilt 156-157	27.10.2019
56	73	Paigaldatud vale ripplaeplaat	Pilt 61	07.10.2019
57	73	Sein halvasti viimistletud	Pilt 161-162	27.10.2019
58	74	Ukse liist kahjustatud		27.10.2019
59	74	Ukse paled teostatud mustast lauast - asendada		27.10.2019
60	74	Siseviimistlus tegemata	Pilt 59	27.10.2019
61	74	Ukse lävepaku juures paigaldussegu kammi jäljed	Pilt 58	07.10.2019
62	74	Põrandakate paigaldamata		27.10.2019
63	74	Metallposti ja seinavuuk tegemata		27.10.2019
64	100	Klaasfassaadi juures LVT lahti		25.10.2019
65	100	Puitpostide ümbrus tegemata	Pilt 127	25.10.2019
66	100	Tamburi seinal ukse kohal viimistlus ebakorrektnete		27.10.2019
67	100	Vineeri lainetab tamburis, mitterkorrektnete teostus	Pilt 128	14.10.2019
68	100	Vineeri kinnitusklaamid trepi lae all		14.10.2019
69	100	Auk laes ukse kohal admin leti ees		14.10.2019
70	100	Trepp viimistletud ebakvaliteetselt	Pilt 145	27.10.2019
71	100	Kollektorkapi ees piire	Pilt 146	27.10.2019
72	100	Fuajees, ruum 100 sissepuhke restis prügi	Pilt 238	27.10.2019
73	101	Tuulekoda. Sein ja põranda vuuk viimistleda.		14.10.2019
74	102	Fuajee. Nõrkvoolu kaabli ots vastuvõtu letist vasakul, ukse kohal likvideerida.		07.10.2019
75	102	Fuajee. Vastuvõtu leti taga. Somfy pult ei tööta.		27.10.2019
76	102	Fuajee. Ripplae plaadid vahetada, ripplaeplaat lahti, suitsuandurite katted eemaldada, vent restide värviparandused		27.10.2019
77	102	Fuajee. Otsasõlmes (telg D) pahteldusvuugid on nähtavad.		27.10.2019
78	102	Fuajee. Otsasõlmes (telg D) pahteldusvuugid on nähtavad.		27.10.2019
79	102	Fuajee. Fuajees aula trepi piirde vineer peab olema ühes tasapinnas. Kujutis freesitakse piirde vineeri. Kujutis tume spoon (tamm ja euroopa pöök).		27.10.2019
80	102	Fuajees astmetiku välised nurgad on lõpetamata.		25.10.2019
81	102	Põrandaliist lahti		25.10.2019
82	102	Piirde puukujutised lisamata (süvistatult)		27.10.2019

83	102	Kella tagune viimistlus ebakvaliteetne		27.10.2019
84	103	Kööginurga viimane uks ei käi		27.10.2019
85	103	Kööginurga toide ei ole ühendatud kapi taha		14.10.2019
86	103	Rippuvad laelambid takistavad riidekapi avamist, tõsta kõrgemale		14.10.2019
87	103	Ripplaeplaadid täiendavalt kinnitada		07.10.2019
88	103	Kella kaabeldus korrastada		07.10.2019
89	103	Laua all pörandas paikneva kaablitele paigaldada kraed - mansetid	Pilt 124-125	14.10.2019
90	103	Teostamata mööblile valgustuse paigaldus tööpinna all		14.10.2019
91	103	Välisseinanurgad on lohakalt tehtud		27.10.2019
92	104	Huvijuht. Elektrivalgusti laes lahti.		14.10.2019
93	104	Ventilatsioonitoru kinnituskanduri küljes kiletükid		27.09.2019
94	105	Ukse ümbruse viimistlus korrigeerida		27.10.2019
95	105	Laes viimistlemata kohad		27.10.2019
96	105	Lae plaadid korrastada		14.10.2019
97	105	Vasak pooln akna külg viimistlemata	Pilt 123	27.10.2019
98	106	Õppealajuhataja. Liist ei kata uksepalet ära.		27.10.2019
99	107	Kantselei. Ripplae plaat vahetada.		14.10.2019
100	107	Pörandakatte plaadid halvasti paigaldatud		25.10.2019
101	108	Direktor. Laeplaadid auguga vahetada.		14.10.2019
102	108	Direktor. Kaabli ümbrus pörandas viimistleda.	Pilt 158	14.10.2019
103	108	Direktori kabinetis kanalisatsioonitoru täiendavalt isoleerida- kipsplaat kast		27.10.2019
104	108	Pörandade elektri läbiviik mitte korrektne		14.10.2019
105	136	Teljel 1-7 puudub olmekanalisatsiooni tuulutus	Pilt 239	27.10.2019
106	132	Üksesulgur lõhub seinu		27.10.2019
107	137	Koristus. Trapikaan puudu.		27.10.2019
108	137	Lohakas viimistlus		27.10.2019
109	137	Ukse pealne viimistlus tegemata		27.10.2019
110	138	Koridor. Ripplae plaadid vahetada.		14.10.2019
111	139	Viimistlusparandus vaja teha J4-5		27.10.2019
112	140	Tahvli valgusti ei tööta		14.10.2019
113	141	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
114	141	Liistupaigaldusliim korrigeerida		25.10.2019
115	142	Magnetseinad määritud		27.10.2019
116	142	Teibid laes, viimistlemata		27.10.2019
117	142	Seina rant magnetvärvi seinas		27.10.2019
118	143	Ükseliistul värv puhastada		14.10.2019
119	143	Kraanikausi tagused korda teha		27.10.2019
120	143	Karbiku ümbruse viimistlus		27.10.2019
121	143	Ripplae plaadid vahetada		14.10.2019
122	143	Uks ei käi, vastu pörandat		27.10.2019
123	143	Liistu paigaldus, karbiku ümbrus		27.10.2019
124	143	Valgusti vilgub		14.10.2019
125	144	Sotsiaalpedagoog. Ripplae plaadid vahetada.		14.10.2019
126	144	Ruloo pistiku ümbrus		27.10.2019
127	144	Plaat lahti		27.10.2019
128	145	Psühholoog. Ripplae plaadid vahetada.		14.10.2019
129	145	Viimistlus pistiku ümbruses		27.10.2019
130	145	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
131	145	Ruloo juhtimine paigaldatud karbikusse, korrigeerida		27.10.2019
132	146	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
133	146	Ventilatsioonitoru ümbrus korrigeerida viimistlust		27.10.2019
134	147	Logopeed. Ripplae plaadid vahetada.		14.10.2019
135	147	Ehitusvaht ukse ümber lõikamata		14.10.2019
136	147	Ruloo juhtimine paigaldatud karbikusse, korrigeeria		27.10.2019
137	147	Kuulda müra teisest kabinetist		27.10.2019
138	148	Ripplae plaadid vahetada.		14.10.2019
139	148	elekter osades pistikutes puudub		14.10.2019
140	148	Elektri pliit ühendamata		14.10.2019
141	148	Nõudepesu masin ühendamata		14.10.2019
142	148	Kraanidest külma vett ei tule. Tuleb ainult kuuma.		27.10.2019
143	148	Pörandakatte lahti		25.10.2019
144	148	Nõudepesumasinalt eemaldada pakendikile		14.10.2019
145	148	Karbiku kaas puudu		14.10.2019
146	148	Karbikus pistikupesad korrigeerida		14.10.2019
147	149	Õpetaja laua sahtel on pahtliga rikutud.		14.10.2019
148	149	Pörandakate lävepaku juures lõigatud		25.10.2019
149	151	Tehnoloogiaõpetus. - seinas puuritud ava.		27.10.2019
150	151	Otsasein määratud		27.10.2019
151	151	Õpetaja boks lõpetamata, klotside peal		27.10.2019
152	151	Ruloode juhtimine mitte korrektne karbik		27.10.2019
153	151	Auk välisseinas		27.10.2019
154	151	Aknaalune viimistlus		27.10.2019
155	151	Liist puudu		27.10.2019
156	152	Ukse piidal täkked		27.10.2019
157	152	Esine koridor liist puudu		27.10.2019
158	170	Kaabeldus teljel D ebakorrektn		27.10.2019
159	170	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
160	170	Pörand mullitab		25.10.2019
161	170	Koridori seinas auk		27.10.2019
162	170	Koridorid pimedad	Pilt 113	27.10.2019
163	171	Inva WC. Kollektor kapi katteplekk puudu. Peegli servad silikoonida.		14.10.2019
164	171	Kollektori kaas puudu	Pilt 114	14.10.2019
165	171	Serva viimistlus tegemata		14.10.2019
166	171	Pörandavauk parandamata		25.10.2019
167	171	Peegli ümbrus tegemata		27.10.2019
168	173	Riietusruum. Dušširuumi uksepaalede viimistlus teha korda.		27.10.2019
169	173	Riietusruum. Elekrikaabel seina peal.		27.10.2019
170	173	Kontrollida valgustustugevust	Pilt 120	27.10.2019

171	173	Ükse ümbruse viimistlus parandada		27.10.2019
172	173	Ükse vastus puudu	Pilt 122	27.10.2019
173	173	Riietus/pesu põranda üleminek erineval kõrgusel, varba lõhkumise oht, paigaldada liist	Pilt 122	27.10.2019
174	173	Laeplaadid asendada, korrigeerida		14.10.2019
175	173	Föön paigaldada		27.10.2019
176	174	Riietusruum. Elektri kaabel seina peal.		27.10.2019
177	174	vt 173 märkused		27.10.2019
178	174	Ükse ümbrus halvasti viimistletud		27.10.2019
179	175	Põrand mullitab		25.10.2019
180	175	Aknad puhastamata		27.10.2019
181	175	Viimistlusparandustöö lõpetamata pistiku all		27.10.2019
182	175	Valgustus grupeering mittekorrektne		14.10.2019
183	175	Liistu põranda liitekoht mittekorrektne		25.10.2019
184	175	Vuuginöör on lahti		25.10.2019
185	176	Keraamiline plaat katki		27.10.2019
186	176	Ükse ümbruse viimistlus teostamata	Pilt 118	27.10.2019
187	176	Vee ühenduskoht mitte kvaliteetselt teostatud		27.10.2019
188	177	Läbiviigud tihendamata	Pilt 117	27.10.2019
189	177	Ripplagi puudu	Pilt 116	27.10.2019
190	177	Põrandaliist panemata		25.10.2019
191	177	Põranda servad viimistlemata, liist paigaldamata		25.10.2019
192	177	Lagi viimistlemata		27.10.2019
193	177	Läbiviigud tihendamata		27.10.2019
194	177	Valgustid paigaldamata (projektijärgi 2)		27.10.2019
195	179	Keraamiline plaat katki		27.10.2019
196	180	Kontrollida kas põrand loodis		27.10.2019
197	181	Saali põrandal põrandakate lahti	Pilt 112	25.10.2019
198	181	Üks radiaator puudu		27.10.2019
199	181	Komposiit paigaldamata		27.10.2019
200	181	Paigaldada liist keraamilise plaadi/LVT peale		25.10.2019
201	181	Puhveti ja kardina vaheline vuuk mittekorrektselt teostatud	Pilt 101	27.10.2019
202	181	Lettide juures ruloode kaitsekiile eemaldada		27.10.2019
203	181	Vineerkahtidel mitmed kruvijäljed, korrigeerida või asendada		27.10.2019
204	70	Üks söögisaali küttepüstik on kinni.	Pilt 220	14.10.2019
205	181	Projekti kohaselt on söögisaali ja auditooriumi radiaatorite juhtimine ette nähtud läbi temperatuuri andurite. Hetke olukorras on need lahendatud läbi mehaaniliste radiaatorite termostaatide.	Pilt 236-237	27.10.2019
206	181	Söögisaalis puudu 2 radiaatorit, millest ühte pole võimalik paigaldada projektijärgsele kohale. Palun paigalda 1 puuduolev radiaator kahe puuduoleva radiaator võimsusega (2300W).		27.10.2019
207	182	Vesi ei voola trappi -kalle väike.		27.10.2019
208	182	Põranda serv lõpetamata		27.10.2019
209	183	Sööklaas kanalisatsiooni trapid haisevad.		27.10.2019
210	183	Pliidi kõrval rest paigaldatud viltu.	Pilt 102	14.10.2019
211	183	Kilbi kohal ripplae plaat puudu		14.10.2019
212	183	Pliiditoitejuhe põrandal liiga suur ava. Auk põranda kinni ehitada.	Pilt 103	14.10.2019
213	183	Põrandatrapil söel puudu	Pilt 106	14.10.2019
214	183	Köögi kilbil värv maha kraabitud	Pilt 104	27.10.2019
215	183	Köögi kilbi kohal ripplae plaate puudu	Pilt 105	27.10.2019
216	183	Akna juures keraamilise plaadi serva viimistlus lõpetamata	Pilt 107	27.10.2019
217	183	Teostamata lõpukoristus	Pilt 108	27.10.2019
218	183	Kaablid kinnitamata puhvetiseinas - kas paigaldada pistik vms.		27.10.2019
219	183	Kilbi katla pirn ei põle		14.10.2019
220	183	Survipesu juures keraamiline plaat katki	Pilt 111	27.10.2019
221	183	Köögi tehnoloogilise äravoolu väljaviik De110 - peaks olema De160		27.10.2019
222	183	Telgedel 8 C-D puuduvad tehnoloogilise ja olmekanaliseerimise tuulutused (köögis haiseb)		27.10.2019
223	184	Valvesse maha võtu soov. Pääseda ruumi varem kui 6,00		14.10.2019
224	188	Koristus, Trapist tuleb haisu		27.10.2019
225	189	Personal. Põrandaplaat lahti. Sademevee torustikele pvc paigaldada		27.10.2019
226	190	Dušš. Trapi kalle puudub. Vesi voolab uksest välja.		27.10.2019
227	192	Valamu veeühendus ebakorrekne	Pilt 110	27.10.2019
228	200	Lugemissaal. Põrandakatte materjal lahti ja servad vormistamata.		25.10.2019
229	200	Lugemissaal. Ripplae plaadid vahetada. Sein ja lae vuuk korrastada.		14.10.2019
230	200	Lae serva viimistlus korrigeerida		14.10.2019
231	200	Heli kostumine läbi sahti		27.10.2019
232	200	Postide välised postid ebakvaliteetselt teostatud	Pilt 136	27.10.2019
233	202	Võti ei keera		27.10.2019
234	203	Kunstiklass. Ripplae plaadid vahetada. Sein ja lae vuuk korrastada.		14.10.2019
235	204	Ripplagi korrastada		14.10.2019
236	204	Wc ripplagi kõrgemal keraamilisest plaadist		27.10.2019
237	206	Põrand mullitab		25.10.2019
238	206	Üks klotside peal		27.10.2019
239	209	Trepil katte vineeri serv lõigatud laineliselt.		27.10.2019
240	209	Põrandakate lahti.		25.10.2019
241	209	Vineeri servad karvased	Pilt 129	27.10.2019
242	209	Põrandakate mullitab		25.10.2019
243	209	Põrandakate ei ulatu servadeni		25.10.2019
244	237	Kas ruumis 237 puudub küte? (koristaja ruum)		27.10.2019
245	238	Koridor. Põrandakate lahti. Ripplae plaadid vahetada. Lae ääres teip ära võtmata		25.10.2019
246	238	Liist puudu		25.10.2019
247	239	Koridor. Öpilasesinduse juures Flotex vaip rikutud.		25.10.2019
248	240	Tuletõkkeläbiviik korrigeerida		27.10.2019
249	240	Fassaadi ja profilli vahel avaus		27.10.2019
250	241	Vaipkate plekiline		25.10.2019
251	241	Kell ei tööta		14.10.2019
252	242	Eriti halvasti pandud ripplagi		14.10.2019
253	243	Magnetvärvi seina viimistlus puudulik - ära rikutud		27.10.2019
254	243	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
255	243	Akna alune viimistletud halvasti		27.10.2019
256	243	Karbik õpetaja taga lahti, karbiku kaas väljaveninud - vahetada		27.10.2019

257	244	Avatud õpperuum. Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada. Ukse liistud värvist puhastada		27.10.2019
258	244	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
259	245	Ukse ümbruse liist!		27.10.2019
260	245	Aknaalune viimistlus mitte kvaliteetne, lagi mitte korrektne		27.10.2019
261	246	Kunstiõpetaja. Ripplae plaadid vahetada. Püstiku läbiviigu torude ümbrus korda. Ukse luku südamik puudu		27.10.2019
262	246	Ripplagi korrigeerida		14.10.2019
263	246	Aknaalune viimistlus mitte kvaliteetne		27.10.2019
264	246	Torude läbiviigud tegemata		27.10.2019
265	246	akna viimistlus mitte korrektne		27.10.2019
266	247	Logopeed. Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada. Torudele katted panna		27.10.2019
267	247	Torude tagused viimistlemata		27.10.2019
268	247	Viimistlus mittekvaliteetne akna all ja valamu all		27.10.2019
269	247	Lae serv halvasti teostatud		27.10.2019
270	249	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
271	249	Liist lahti		25.10.2019
272	250	Pistik ei tööta		14.10.2019
273	250	Temp andurid ei tööta		14.10.2019
274	250	Viimistlus ebakvaliteetne seinas		27.10.2019
275	250	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
276	251	Aken koristamata		27.10.2019
277	251	Radiaatoritagune viimistlemata		27.10.2019
278	251	Aknad reguleerida		27.10.2019
279	251	Magnetseinas paiknevad termostaadid ära mäkerdatud		27.10.2019
280	252	Kontrollida magnetvärvi tugevust		27.10.2019
281	253	Avatud õpperuum. Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada. Vaibal plekk puhastada		27.10.2019
282	253	Karbiku peal toote kleepekas		27.10.2019
283	270	Atsi kella ümbrus ebakorrektne		27.10.2019
284	270	Ukseava silikoonimine halvasti teostatud	Pilt 135	27.10.2019
285	270	Seina nurk tagaseinas halvasti viimistletud		27.10.2019
286	270	Torustiku ümbrustes teibid		27.10.2019
287	270	Valgusti paigaldatud teistpidi.		27.10.2019
288	270	Tahvlivalgus paigaldamata.		27.10.2019
289	271	Arvutiklass. Ripplae plaadid vahetada		14.10.2019
290	271	Laelamp ei tööta		14.10.2019
291	271	Laeplaadid asendada, korrigeerida		14.10.2019
292	271	Kell väga tolmune		27.10.2019
293	271	Tagumine ruum - lagi tegemata	Pilt 133	14.10.2019
294	271	Põranda läbiviigud tegemata		27.10.2019
295	272	Arvutiklass. Ripplae plaadid vahetada		14.10.2019
296	272	Uks määrdunud		27.10.2019
297	272	Põrandakatte ja karbiku serv mitte korrektselt teostatud		25.10.2019
298	272	Konditsioneer ei tööta		27.10.2019
299	272	Teibid laes		27.10.2019
300	272	Kandurid laes, milleks? Eemaldada		14.10.2019
301	272	Miks üks valgusti paikneb teistpidi		27.10.2019
302	272	Auditooriumi heli kostab väga kergelt arvutiklassi		27.10.2019
303	272	Augud ripplaeplaatides		14.10.2019
304	273	Auditoorium. Flotex vaip on plekke täis ja rikutud. Vahetada välja või koristada		25.10.2019
305	273	Uksealuse silikoonimine		27.10.2019
306	274	Parkett on kraabitud		27.10.2019
307	274	Parketil on plekid mida ei saa puhastada		27.10.2019
308	274	Reguleerida aknad		27.10.2019
309	274	Peegli ümbrus viimistlemata		27.10.2019
310	274	Astmestikul sees täkked ja löikejäljed	Pilt 130	27.10.2019
311	274	Karbikud ebakorrektsed, neid ei tohiks üldse olla		27.10.2019
312	274	Lavakardina elektriühendus tegemata		27.10.2019
313	274	Kaablikarbiku kaas väljaveninud - vahetada		27.10.2019
314	274	Voldikseina ümbrus halvasti viimistletud		27.10.2019
315	274	Projekti kohaselt on söögisaali ja auditooriumi radiaatorite juhtimine ette nähtud läbi temperatuuri andurite. Hetke olukorras on need lahendatud läbi mehaaniliste radiaatorite termostaatide.		27.10.2019
316	274	Aulas kütte seguleerimine ruumi termostaadiga, mitte radiaatorite termostaatidega ning ühendada mootorventiiliga + lisada automaatika ühendus jahutusega (välistamaks kütte ja jahutuse "võidutöötamise").		27.10.2019
317	274	Auditooriumi järeleköla ei vasta normidel, viia vastavusse		27.10.2019
318	333	WC eesruum. Põrandakatte lahti.		25.10.2019
319	333	Seina plaadi ümbrus ei ole kollane		27.10.2019
320	335	Nupu ümbrus mittekorrektne		27.10.2019
321	337	Lagi viimistleda, luugi ümbrus	Pilt 194	27.10.2019
322	339	NV kaabel ripub laest.		27.10.2019
323	339	Kraanikausi tagused.		27.10.2019
324	339	Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
325	339	Nummerdus puudu		27.10.2019
326	339	Kaabel ripub laest alla		27.10.2019
327	339	Posti tagused halvasti viimistletud		27.10.2019
328	341	Seina viimistlusparandused tagasein		27.10.2019
329	343	Viimistlusparandused tahvli ees tegemata		27.10.2019
330	343	Kõlarid mängivad ja siis jäävad vaib		21.10.2019
331	343	Temp andurid ei tööta		21.10.2019
332	346	Loodusained. Kraanikausi tagused.		27.10.2019
333	346	Lagi halvasti paigaldatud		21.10.2019
334	346	Vent viliseb		27.10.2019
335	346	Põranda plaadid puudulikult paigaldatud		25.10.2019
336	349	Aken ei lähe kinni		14.10.2019
337	348	Kell ei tööta		27.10.2019
338	348	Loodusained. Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
339	350	Loodusained. Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
340	350	Tahvliiseina ja kraanikausiseinaühendus viimistlemata		27.10.2019
341	351	Kemikaali kapi ühendus tegemata.		27.10.2019

342	352	Labor. Klaasprofiilid kraabitud. Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
343	352	Klaasfassaadis puudu punnid		27.10.2019
344	352	Vasakult I post linoleum põrandast lahti		25.10.2019
345	431	Trepikoda. Mademed plaatida.		27.10.2019
346	431	Trepikoda . V korrus Üleminek kergpaneelile- pind viimistlemata.		27.10.2019
347	433	WC eesruum . OK		27.10.2019
348	435	Ukse luku kruvid lahti		27.10.2019
349	438	Põrandkate lahti.		25.10.2019
350	438	Ukse kohalt viimistlemata.		27.10.2019
351	438	Uksel puudub fiksaator – lõhub ära sein ja liistu.		27.10.2019
352	438	Liistud lahti murtud		25.10.2019
353	438	Põrand mullitab		25.10.2019
354	438	Kapi sein viimistlus puudulik		27.10.2019
355	439	Ripplaeplaadid korrigeerida		27.10.2019
356	440	Ukse tähised puudu		27.10.2019
357	442	Magnetvärvi sein viimistlus puudulik - ära rikutud		27.10.2019
358	442	Põrandakate pole karbiku all		25.10.2019
359	443	Valgusti kinnitustross ripub		27.10.2019
360	443	Magnetvärvi sein viimistlus puudulik - ära rikutud		27.10.2019
361	445	Aknalaua kant puudu		27.10.2019
362	446	Karbik lahti		27.10.2019
363	447	Avatud õpperuum. . Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
364	447	Valguse grupeering mitte projektijärgne		14.10.2019
365	448	Avatud õpperuum. Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada. Kell seinal ei käi		27.10.2019
366	449	Magnetvärvi sein ära rikutud		27.10.2019
367	449	Aken ei lähe kinni		14.10.2019
368	449	Põrand korrigeerida, nõrkvoolu kaabel keset ruumi		27.10.2019
369	451	Avatud õpperuum. Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
370	451	Pistikute ümbruse viimistlus	Pilt 183-185	27.10.2019
371	451	Seina viimistlus puudulik	Pilt 185	27.10.2019
372	451	Nõrkvoolupesad mitte projektijärgsel kohal.		27.10.2019
373	451	Kella tagune viimistlemata	Pilt 186	27.10.2019
374	451	Liist lahti		25.10.2019
375	452	Avatud õpperuum. Kraanikausi tagused. Ripplae plaadid vahetada		27.10.2019
376	452	Seina ripplae ühendus ebakvaliteetne		27.10.2019
377	454	Põrandakate ei ole karbiku all	Pilt 181-182	25.10.2019
378	454	Ripplaeplaadid vahetada		27.10.2019
379	454	ustel numbrid puudu		27.10.2019
380	533	Elektri Kaablid ripuvad		27.10.2019
381	533	NV Kaablid ripuvad.		27.10.2019
382	533	Ehitusmaterjalid vaja koristada.		27.10.2019
383	1000	Põranda äärest värv parandada		27.10.2019
384	1000	Administraatori lett. Puudu klaasid ja ruloo.		27.10.2019
385	1000	Ventilatsiooni m üra. Inventari ruumi kohal vent rest m ühiseb.		27.10.2019
386	1000	Karbiku kate puudub kilbi juurest		14.10.2019
387	1000	Fuajee valgustus kustub, kui inimene istub (võib istudes liigutada aga ikkagi läheb pimedaks), jääb pimedusse.		
388	1000	Administraator istub pimedas fuajees. Ei ole normaalne lahendus		14.10.2019
389	1000	Sporidhoone majajuht puudu		27.10.2019
390	1000	Puhasvuuk sein veelkord üle värvida - kumab läbi		27.10.2019
391	1000	Puitribistik alt 5 cm lõikamata	Pilt 43	27.10.2019
392	1000	Administraatori leti murtud sein ots viimistlemata		27.10.2019
393	1000	Leti kõrval tehnoeadmete paigaldus lõpetamata	Pilt 44	27.10.2019
394	1000	Põranda sein liist paigaldamata	Pilt 45	27.10.2019
395	1000	Põrandaplaat katki teljel 9	Pilt 46	27.10.2019
396	1000	Paigaldada nõrkvoolu seadmed ribistiku peale, mitte sisse	Pilt 43	27.10.2019
397	1000	Trepp alla serv värvist puhastada	Pilt 50	27.10.2019
398	1000	Trepp alla, täita montaaži kinnitus avad	Pilt 49	27.10.2019
399	1000	Trepp alla, trepi mademe kohal astmestik boorne - täita augud - viimistleda	Pilt 51-53	27.10.2019
400	1001	Ukse ümbrus lõpetamata suure saali uks		27.10.2019
401	1001	Trepp alla, ukse ümbrus viimistlemata, laepaneeli vuugid täitmata	Pilt 55	27.10.2019
402	1001	Administraatori tööruum lõpetamata.		27.10.2019
403	1002	Ripplae plaadid vahetada.		27.10.2019
404	1002	Ripplagi korrastamata, sein lae ühendus, kontrollida vent õhu hulkasid		27.10.2019
405	1003	Ripplagi korrastamata, kontrollida vent õhu hulkasid		27.10.2019
406	1004	Ripplagi korrastamata, kontrollida vent õhu hulkasid, sein nurk viimistlus parandus vaja teha		27.10.2019
407	1005	Seina ja lae vahel vuuk t äitmata	Pilt 74-75	27.10.2019
408	1005	Laepaneelis augud		27.10.2019
409	1005	Kaabelduse kinnitused sein ja lakke korrigeerida	Pilt 76-77	27.10.2019
410	1005	Vaht seinas koristamata	Pilt 76	27.10.2019
411	1005	Lae vuugid tegemata	Pilt 74	27.10.2019
412	1005	Ukse ümbrus lõpetamata		27.10.2019
413	1007	SW Paneeli ja põranda ühendusliist on mõikis ja määrdunud.		27.10.2019
414	1007	Sporidisaalis on ribide alla müra summutav plaat paigaldamatta.		27.10.2019
415	1007	Kõik ribid peavad olema ühe kõrgusega.		27.10.2019
416	1007	Sporidisaalis tagumine elektriline väike välisuks ei sulgu.		27.10.2019
417	1007	Saalis lipupuu ei tööta (elektri juhtmed vist puudu, tõide puudu).		27.10.2019
418	1007	Kõikides saali pistikupesades ei ole voolu. (pooltes)		27.10.2019
419	1007	Saali puidust ribistik pooleldi värvitud/lakitud .		27.10.2019
420	1007	Saali poolstel riietusruumidel puudu riideruumi numbrid.		27.10.2019
421	1007	Seina ja sportpõranda vuuk		27.10.2019
422	1007	Ripplagi lõpetada		27.10.2019
423	1007	Põranda elektri karbikus laheline kaabel.		14.10.2019
424	1007	Seinte viimistlusparandused.		27.10.2019
425	1007	Laepolek lahti		27.10.2019
426	1007	Haljad isolatsioonid värvimata	Pilt 72-73	27.10.2019
427	1007	Põrandaliist asendada	Pilt 72	27.10.2019
428	1007	Otsasein uuesti värvida		27.10.2019
429	1007	Valvekaamera installatsioon korrigeerida		27.10.2019

429	1007	Valge karbik värvimata - asendamata		27.10.2019
430	1007	Paigaldatud mitteparalleelsed lipid korrigeerida		27.10.2019
431	1007	Lipid alt lõikamata, viimistletud ebaühtlaselt, korrigeerida lippe, et oleks paralleelselt	Pilt 71	27.10.2019
432	1007	Vineerkastidele katus lisada, et jõusaalist ei oleks kommukaid näha		27.10.2019
433	1008	4. riietusruumi wc seinas äravoolutoru juures auk., duširuumi klaasuks rikutud.		27.10.2019
434	1008	Riietusruum 4. Dušši ruumi uks kraabitud.		27.10.2019
435	1008	Kõik märkused 1018		27.10.2019
436	1008	Erki nool koristamata		27.10.2019
437	1010	WC - seinaplaadid vaukida. Kanalisatsiooni äravool. Ripplae plaat vah.		27.10.2019
438	1011	3. riietusruumis tuld ei saa ära kustutada, duširuumi laeplaadides augud(kaspeavadolema?).		14.10.2019
439	1011	Ripplae plaadid vahetada dušši ruumis.		14.10.2019
440	1011	Lülitit ei t ööta koridori pool		14.10.2019
441	1011	Kõik märkused 1018		27.10.2019
442	1011	Kontrollida riietusruumide vekseldust - ei tööta		14.10.2019
443	1011	Viimistlusvuuk tühi seinas		27.10.2019
444	1011	valgus wc-des reguleerida pikema aja peale		27.10.2019
445	1013	Saun. Kerise piirded puudu.		30.09.2019
446	1013	Mõlemas saunas puuduvad kerise piirded ja ühes saunas lae ventilatsiooni luuk puudu		30.09.2019
447	1015	2 riietusruumisaug seinas, duširuumi laeplaadides augud (kas peavadi olema), wc seinas äravoolutoru juures auk (plaat puudu).		27.10.2019
448	1015	Riietusruum 2. Ripplae plaadid vahetada dušši ruumis.		14.10.2019
449	1015	Kõik märkused 1018		27.10.2019
450	1018	1 riietusruumis ventilatsiooni müra suur.		27.10.2019
451	1018	Dušivaheseinad paigaldada.		27.10.2019
452	1018	Riietusruum 1. Ripplae plaadid vahetada dušši ruumis		14.10.2019
453	1018	Ukse paled teostatud mustast lauast - asendada		27.10.2019
454	1018	Otsaseina viimistlus korrigeerida	Pilt 78	27.10.2019
455	1018	Ruum pime - kontrollida valgusarvutusi		27.10.2019
456	1018	Ukse kohal keraamiline plaat vahetada	Pilt 88	27.10.2019
457	1018	Klaasukele paigaldamata vastus		27.10.2019
458	1018	Trapi põhi teostamata valge plaadiga		27.10.2019
459	1018	Riietus/pesu põranda üleminek erineval kõrgusel, varba lõhkumise oht, paigaldada liist		27.10.2019
460	1018	Valamu äravool paigaldada seina, nagu projektikohane	Pilt 79	27.10.2019
461	1018	Kerisele paigaldada piirded		30.09.2019
462	1018	Teostada viimistlus kella tagant ja erki noole tagant		27.10.2019
463	1018	Osaliselt võkriplae plaadid läbi vajunud - kontrollida valgustite projektijärgsust		27.10.2019
464	1018	Paneelivuugid täitmata		27.10.2019
465	1018	Seintevahelised läbiviivigud teostamata	Pilt 80	27.10.2019
466	1020	1 riietusruumi sauna lülitis administraatori juures ei tööta.		27.10.2019
467	1020	Saun. Kerise piirded puudu. Laes vent plafoon puudu.		30.09.2019
468	1020	Ruumis 1020 puudub ventilatsiooniplafoon.		27.10.2019
469	1022	Koridor. Seinte puitribide saagimine alt lühemaks, et saaks koristada.		27.10.2019
470	1022	Osa ribistikku pole paralleelne		27.10.2019
471	1022	Kontrollida vent õhuhulkasid		27.10.2019
472	1022	posti ja klaasfassaadi vaheline osa koristamata		27.10.2019
473	1024	Abiruum. Abiruumis pesumasina pistikupesale oleks vaja tuua pesumasina juurde, asub praegu ruumi teise seinas, peab kasutama pikendust.		27.10.2019
474	1024	viimistlus lõpetamata, laeplaadid vahetada	Pilt 69	27.10.2019
475	1024	Siugtoru paigaldamata		27.10.2019
476	1024	kontrollida vent õhuhulkasid		27.10.2019
477	1024	Lisada elektriühendus pesumasina juurde		27.10.2019
478	1024	1024 ruumis puudub valamu		27.10.2019
479	1025	Abiruum. Ripplae plaadis puudu. Ukselink katki.		27.10.2019
480	1025	viimistlus lõpetamata, laeplaadid vahetada		27.10.2019
481	1025	kontrollida vent õhuhulkasid		27.10.2019
482	1026	Peauksel on avatud olekus ainult üks uks. Miks ei saa teist ust avatud olekusse panna? Vajame ka teise ukse lahtioleku võimalust.		27.10.2019
483	1026	Ripplaeplaadid vahetamata		14.10.2019
484	2000	Lae all plokke seinas vajumispragu.		27.10.2019
485	2000	Põrandakatte lahti ja servad tegemata, postide tagant korrektselt teostamata	Pilt 84	25.10.2019
486	2000	Automaatika kontrollritele, anduritele paigaldis karbikus - pidi olema süvistatult, parandada.		27.10.2019
487	2000	Posti tagused lõpetamata		27.10.2019
488	2000	kollane puhaskuuk sein uuesti üle värvida		27.10.2019
489	2000	Põrandakatte servad halvasti viimistletud		25.10.2019
490	2001	Põrandakatte lahti		25.10.2019
491	2001	Mati ja p õrandakatte serva viimistlemine tegemata.		27.10.2019
492	2001	Ripplae läbijooksu jälg – tume laik.		14.10.2019
493	2001	põrandakatte mullitab		25.10.2019
494	2001	põrandakatte servad halvasti viimistletud		25.10.2019
495	2001	Ukse taga vineer värvimata ja korrastamata mõlemalt poolt	Pilt 85	27.10.2019
496	2001	Jõusaali uks klotside peal		27.10.2019
497	2001	Liifti ees põrandakatte vaukimata ja alla vajunud	Pilt 86	25.10.2019
498	2001	Spordisaali ja koridori vahel müra levimine		27.10.2019
499	2002	Paled lõpetamata	Pilt 100	27.10.2019
500	2002	Seinad ja lagi lõpetamata viimistlus		27.10.2019
501	2002	Lae ja seina vahel ehitusvaht lõikamata - üle värvitud	Pilt 97-99	27.10.2019
502	2002	Elektrikaabeldus kinnitamata seinalle, lakke	Pilt 97-99	14.10.2019
503	2003	Trepikoda. Katusele viiva ukse uksepäled viimistlemata.		27.10.2019
504	2004	Riietusruum 5. Seinaplaadi servad viimistleda		27.10.2019
505	2004	Põrandaliist puudu		25.10.2019
506	2004	Klaasukele paigaldamata vastus		27.10.2019
507	2004	Venttoru plafoon pikem - ulatub ripplaest allapoole	Pilt 90	27.09.2019
508	2006	Dušši ruum. Plaat seinas rikutud.		27.10.2019
509	2006	Keraamiline plaat katki		27.10.2019
510	2006	Ukse ümbrus lõpuni viimistlemata		27.10.2019
511	2007	Riietusruum 6. 2009 dušši ruumis plaat seinas rikutud.		27.10.2019
512	2007	6. riietusruumis duširuumi ukse ääred väga halva viimistlusega.		27.10.2019
513	2007	käetekiuvati ja seebidosaator ümber paigaldada		27.10.2019
514	2007	Vuukimine tegemata		27.10.2019

515	2007	Peegli ja ukse vaheline serv tegemata		27.10.2019
516	2007	Ripplaeplaadid defektsed		14.10.2018
517	2007	Trapikaaned kinnitamata, vahetada paremate kaante vastu või kinnitada paremini		27.10.2019
518	2010	Jõusaal 6. Jõusaali ukse võti ei ole sarjas, meistri võti ei ava ust (kontrollisin sarja üle peab avama). Peavõti avab ühte prügimaja ukse lukku (nii peabki olema) aga meistrivõti avab kõiki prügimaja lukke. Sarjastusega probleemid.		27.10.2019
519	2010	Keerdtrepi mademe serv viimistleda	Pilt 81	27.10.2019
520	2010	Ripplae plaadid vahetada.Kas jõusaali jahutusseadmete ümber laes pannakse ka plaat, nii nagu maadlusaalis pandi?	Pilt 83	14.10.2019
521	2010	Jõusaali spordisaalipoolsetes pistikupesades ei ole voolu.		parandatud
522	2010	Evak trepi nurk L14 ebakvaliteetselt viimistletud		27.10.2019
523	2010	Evak trepi ja II korruse mademe üleminek ebakvaliteetselt viimistletud		27.10.2019
524	2010	Evak trepikoja sein ebakvaliteetselt viimistletud		27.10.2019
525	2010	Läbiviigud tihendamata	Pilt 82	27.10.2019
526	2010	Laes elektritoosil kaas puudu		14.10.2019
527	2010	haljad torud värvimata, ripplaeplaat jahutuskassetidele paigaldamata	Pilt 82	27.09.2019
528	2010	Kollane komposiitplaat paigaldamata (poolik plaat)		27.10.2019
529	3000	Ukse ümbrus lõpetamata	Pilt 91	27.10.2019
530	3000	Uks reguleerida		27.10.2019
531	001	šaht viimistlus ja valgustus puudu	Pilt 152	27.10.2019
532	1 s	Ventilatsiooni kamber keldris.		27.10.2019
533	1 s	Isolatsioon torude pealt on katki		27.10.2019
534	10s	Katkine keraamiline plaat		27.10.2019
535	13s	WC. 2 seinaplaati vuukimata		27.10.2019
536	13s	ventilatsioon viliseb		27.09.2019
537	1s	Ehitusmaterjal ära koristada		27.10.2019
538	1s	Akna ümbrus on viimistlemata		27.10.2019
539	1s	Tehnoruumis aknalink puudu ja aknaava ümbrus tegemata (valgus paistab)		27.10.2019
540	1s	Ukse ümbrus lõpetamata		27.10.2019
541	70	Rõhutõsteseadmete juhtimiskilp ei ole ühendatud hooneautomaatikasse.	Pilt 222	27.10.2019
542	1s	Spordihoone soojussõlmes torustike ja seadmete markeeringud tegemata.		27.10.2019
543	1s	Spordihoone rõhutõsteseadme torustik isoleerimata.		27.10.2019
544	1s	SV302 isolatsioon katki.		27.10.2019
545	1s	SV 302 õhuhulgad paigast ära (ei tööta projektijärgsete õhuhulkade järgi)		27.10.2019
546	1s	Spordihoone ventilatsioonikambris (0001) aken lahti ning puudub link millega akent sulgeda.		27.10.2019
547	1s	Spordihoone ventilatsioonikambri (0001) akna alune on märg-võimalik pinnasevee sissepääs.		27.10.2019
548	200.1	Nõrkvoolu ruum. Lukus.		27.10.2019
549	200.1	lagi viimistlemata	Pilt 138-139	27.10.2019
550	200.1	Kaabeldus riputatud varda otsa, kinnitada nõuetekohaselt		14.10.2019
551	200.1	Tagaruumi põrandaliist lahti		25.10.2019
552	2s	Lae viimistlus ebakvaliteetne		27.10.2019
553	2s	Laepaneeli uuigid tegemata		27.10.2019
554	2s	Ukse ümbrus lõpetamata		27.10.2019
555	3s	Kraanikausside peeglite ajutised fiksaatorid eemaldada.		27.10.2019
556	3s	ventilatsiooni süsteemi müratase on kõrge		27.09.2019
557	3s	peeglite ümbruse viimistlus		27.10.2019
558	3s	0 korruse WC ühes kabiinis seinaplaat katki(roheline), teises kabiinis seinaplaadi vahe vuukimata.		27.10.2019
559	3s	kontrollida vent müra		27.10.2019
560	3s	Lae valgusti reguleerida pikema viite peale - kustub väga kiirelt		27.10.2019
561	3s	puudu kätepuhurid		27.10.2019
562	3s	paigaldatud erki nool kleepekaga - peaks olema valgusti	Pilt 62	27.10.2019
563	3s	klotsid seinapeegli all - eemaldada		27.10.2019
564	3s	Niiskuskahjustused seinas		27.10.2019
565	3s	Peegel paigaldada liistu peale		27.10.2019
566	3s	Lae ja seina ühenduskohad korrigeerida	Pilt 66	27.10.2019
567	3s	Valamute all veeühendus mittekorrekne - mansetid ei kata ühendusi	Pilt 65	27.10.2019
568	3s	0. korrusel ruumis 0003 suur müratase		27.09.2019
569	3s	0. korrusel ruumis 0003 tualettruumides puuduvad mürasummutiga siirdeühused		27.09.2019
570	3s	wc pokside kohal lae ja seina ühendus ebakvaliteetne		27.10.2019
571	4s	0 korruse meeste WC. pissuaarid ei tööta.		27.10.2019
572	4s	Lõppkoristus tegemata		27.10.2019
573	4x all	Ühes ukseümbrus viimistlemata	Pilt 164	27.10.2019
574	4x all	Sokli sõlme horisontaalne osa katmata krohviga	Pilt 163	27.10.2019
575	4x all	Keldrid koristada üleligest kolast (vt seletuskiri lk 16)	Pilt 166 - 168	27.10.2019
576	4x all	Paigaldamata projektijärne kogus valgusteid	Pilt 165	27.10.2019
577	5s	Puhastusluuk paigaldada korrektselt seina	Pilt 63	27.10.2019
578	74s	Abiruum. Ukseliist puruks.		27.10.2019
579	admin lett	Kaablid katta kattega		14.10.2019
580	admin lett	karbikud korrigeerida - kas on õige värv ja paiknemine?	Pilt 126	14.10.2019
581	admin lett	Kapi taga kustutitagune korrigeerida - kustuti paigaldada uude kohta		27.10.2019
582	Aula vent	Koristamata		27.10.2019
583	Aula vent	ohtlikud kruvid tuleb laest maha lõigata		27.10.2019
584	Aula vent	Valgustite lülitus ainult ühelt poolt (ühe luugi juures)		27.10.2019
585	katus	Parapeti rullmaterjal lokib	Pilt 193	27.10.2019
586	katus S	Katusel. Telg P trepikoja kõrval ehitusredel. Telg 15 ja R nurgas elektrikaabel. Telg 4 ja I ristumise kohal elektri kaabli otsad.		27.10.2019
587	katus S	Veelombid katusel	Pilt 95	27.10.2019
588	köögi all	Rõhutõsteseadmete juhtimiskilp ei ole ühendatud hooneautomaatikasse.		27.10.2019
589	köögi all	Mehaanilise tagasipesuga filtri juhtimiskilp ei ole ühendatud hooneautomaatikasse (filtri juhtimiskilbil ei ole pilti ees-kas	Pilt 224 ja 225	27.10.2019
590	PTK	Tulekaabel ripub		27.10.2019
591	PTK	ukse sulgur pagnet ei lukusta uksi		27.10.2019
592	PTK	Uksesulgur lõhub seina		27.10.2019
593	PTK	Seinanurgas viimistuses auk	Pilt 175	27.10.2019
594	PTK	Trepi astmeplaadid tükid väljas		27.10.2019
595	PTK	Metallkandurid seinas puhastada		27.10.2019
596	PTK	Vahemademet kvaliteet mitte nõuetekohane, lihvimata	Pilt 169	27.10.2019
597	PTK	4K ühendus SW viimistlus lõpetamata	Pilt 179-180	27.10.2019
598	PTK	Ukse alune viimistlus ebakvaliteetne 3K ja 4K	Pilt 176	27.10.2019
599	tehn kelder	V kordse osa all olev tehnoloogiline kelder on koristamata.		27.10.2019

600	torude kamber	Valgustid puudu	Pilt 94	27.10.2019
601	torude kamber	ats puudu	Pilt 94	27.10.2019
602	torude kamber	Isolatsioon korrigeerida	Pilt 93	27.10.2019
603	Vent kamber 4x	valgustid paigaldamata (projektijärgi)		27.10.2019
604	Vent kamber 4x	siseviimistlus tegemata		27.10.2019
605	VTK	vasak trepikoda		27.10.2019
606	VTK	vahemademet kvaliteet mitte nõuetekohane		27.10.2019
607	VTK	serva viimistlus tegemata	Pilt 170	27.10.2019
608	VTK	küttetorustike paigaldus mitte korrektne, puhastamata	Pilt 171	27.10.2019
609	VTK	seina viimistlus ebaühtlane		27.10.2019
610	VTK	käsi puud kinnitada täiendavalt		27.10.2019
611	VTK	liikumisandur millegagi pihta saanud		27.10.2019
612	VTK	valgusti ümbrus halvasti viimistletud	Pilt 172	27.10.2019
613	välisala	Kuivanud oksad puudelt lõigata.		27.10.2019
614	välisala	Istutada puuduvad puud.		27.10.2019
615	välisala	Restkaev maja ees on liiva t äis.		27.10.2019
616	välisala	Lisada kasvumulda kohtades kus rohi ei ole kasvama hakanud.		27.10.2019
617	välisala	Savikivi on kohati ära vajunud.		27.10.2019
618	välisala	Piima tänav pool maakraani kaevukaas paigaldamata.		27.10.2019
619	välisala	Metall trepp s öökla juures, sein äärest soojustus lõigata.		27.10.2019
620	välisala	Spordihoone ees betoonist kaevuluuk viltu.		27.10.2019
621	välisala	Fassaadil spordisaali ukse kõrval paneel mõlks.		27.10.2019
622	välisala	Restkaevudel mitmel on kiled eemaldamata.		27.10.2019
623	välisala	Muru vaibaga v äljak konarlik ja servad lahti.		27.10.2019
624	välisala	Muruvaiba v äljaku serv on lõpetamata		27.10.2019
625	välisala	Osad ronimisseina klotsid on fikseerimata – tulevad lahti.		27.10.2019
626	välisala	Valguskaevu rest Telg 14 juures on kõrval. Savikivi on ära vajunud.		27.10.2019
627	välisala	Garderoobi juurest, tugimüüri tagant ei voola vihmaga vesi ära.		27.10.2019
628	välisala	Astmestiku puitkate on lõpetamata.		27.10.2019
629	välisala	Telg I ja 13 juures metallist kaevukaan on viltu – äär üleval. Ohtlik!		14.10.2019
630	välisala	Tehnoloogiaõppe klassi – ventilatsiooniaava puudub rest ja klapp.		27.10.2019
631	välisala	Tänav valgusti masti betoon kand on katki.		27.10.2019
632	välisala	köögi ette näha kollane parkimiskeelu joon		27.10.2019
633	välisala	Spordihoone sisehoovi fassaadis on kujutised poolikud. Puuduvad kujundid betoonpinnal.		27.10.2019
634	välisala	Prügikastid pole projekti kohased.		27.10.2019
635	välisala	Ääre kivid parandamata	Pilt 1	27.10.2019
636	välisala	Kivid parklas koristada, liiklusemärgi alune vundament haljasalal.		27.10.2019
637	välisala	Alajaama ümbrus korrastamata ja murukülv teostamata	Pilt 2	27.10.2019
638	välisala	Kuuri ümbrus korrastamata ja murukülv teostamata	Pilt 3	27.10.2019
639	välisala	Parkla saartel kõnniteekivil liiva täide panemata	Pilt 5	27.10.2019
640	välisala	Kiiged paigaldamata parkimisvarjualustele		27.10.2019
641	välisala	Paigaldamata pingid ja istutamata puud		27.10.2019
642	välisala	alajaama sokkel värvimata, kõnniteekivi lõpetamata	Pilt 7	27.10.2019
643	välisala	Maakraani kate paigaldamata	Pilt 8	27.10.2019
644	välisala	Kaevu ümber kivid ära vajunud	Pilt 9	27.10.2019
645	välisala	4x koolihoone taga kõnniteekivid ära vajunud		27.10.2019
646	välisala	plastiklist üleval kivide üleminek haljastuseks	Pilt 10	27.10.2019
647	välisala	trepil auk koristamata 4 x taga	Pilt 11	27.10.2019
648	välisala	4x koolihoone trepil betoonükid väljas - plommida	Pilt 12	27.10.2019
649	välisala	Sisehoovi laudis astmestikel lõpetamata	Pilt 13	27.10.2019
650	välisala	Sisehoovi laudis üles paisunud- korrastada	Pilt 15	27.10.2019
651	välisala	Sisehoovi seinal kujud seinalle lõpuni värvimata	Pilt 13	27.10.2019
652	välisala	Kaevukaas korrigeerida sisehoovi nurgas - kaan üleval	Pilt 14	14.10.2019
653	välisala	Piire sisehoovis ei ulatu seinani	Pilt 16	27.10.2019
654	välisala	II korruse akende ühenduskoht - kleepekas eemaldamata	Pilt 17	27.10.2019
655	välisala	sisehoovi keldri sissepääsudes puudu rv restid ja trapid upuvad	Pilt 18	27.10.2019
656	välisala	sisehoovi kõnniteekivid ära vajunud	Pilt 20	27.10.2019
657	välisala	Valguskaevud prügi täis	Pilt 20	27.10.2019
658	välisala	Sisehoovi piire on pehme - vaja täiendavalt jäigastada		27.10.2019
659	välisala	Sokli SW betoon ükid väljas	Pilt 21	27.10.2019
660	välisala	Vuukimine paneelil ebakvaliteetne	Pilt 22	27.10.2019
661	välisala	Kärje ja puidupuiste ühendus mittekorrektne	Pilt 25	27.10.2019
662	välisala	Ronimissein pundub	Pilt 27	27.10.2019
663	välisala	SW paneelil kriimud	Pilt 28	27.10.2019
664	välisala	Aianduse tänav poolne asfalt karvane servade poolt	Pilt 29	27.10.2019
665	välisala	Mini pitch alus ebatasane, täide ebaühtlane, ääred lõpetamata, voldid	Pilt 31 - 34	27.10.2019
666	välisala	Jalgballi värvate taga oksad ja prügi koristamata	Pilt 35	27.10.2019
667	välisala	Mini pitch taga äärekivi ära vajunud	Pilt 36	27.10.2019
668	välisala	Ronimisatraktsioonide detailid lokuvad		27.10.2019
669	välisala	Korvpalli platsi ja mini pitchi vaheline asfalt koristada	Pilt 39	27.10.2019
670	välisala	Mini pitchi ja korvpalli platsi ja naabri vaheline ala korrastamata ja külv tegemata	Pilt 40	27.10.2019
671	välisala	paigaldamata võrkballi hülsid		27.10.2019
672	välisala	Kaevudel eemaldatama kangas kaevukaante alt	Pilt 42	27.10.2019
673	välisala	Puudel eemaldada murtud oksad		27.10.2019
674	välisala	Välivalgustus ei tööta	Pilt 195	27.10.2019
675	üldine	Trapp roostetab	Pilt 147	27.10.2019
676	Üldine	Kooli seinakellad – osa ei tööta.		27.10.2019
677	üldine	Aknad IV kordses osas pesta. Pesemata.		27.10.2019
678	Üldine	1. Välisuste VU-07, VU-03, VU-06 ja SH-VU-03 ette poriretid paigaldamata.		27.10.2019
679	Üldine	Kõik sulguritega ukseid reguleerida kergemaks.		27.10.2019
680	Üldine	Kõik ükslingid reguleerida ja ukse lukud üle käia. Väga raskesti keeratavad lukud ja lingid, reguleerida ka sulgurid		27.10.2019
681	Üldine	Ripplaplaadid vahetamata		27.10.2019
682	Üldine	Paigaldamata redelid spordihoone ja kooli seintele		27.10.2019
683	Üldine	Automaatika kontrollritele, anduritele paigaldis karbikus - pidi olema süvistatult, parandada.	Pilt 96	27.10.2019
684	Üldine	Lifti ees põrandakate vuukimata ja alla vajunud	Pilt 187	25.10.2019
685	üldine	Üstel numbrid puudu		27.10.2019
686	Üldine	Kell vale		27.10.2019
687	Üldine	Valamutagune komposiit vahetamata, korrigeerimata		27.10.2019

688	Üldine	Valamute tagune kanali äravool vaja ehitada sein		27.10.2019
689	Üldine	Tahviivalgusti ümber paigaldada nõuetekohasele kohale, eemale tahvlist, et oleks ühtlane valgus		27.10.2019
690	Üldine	Magnetvärvi sein viimistlus puudulik - ära rikutud	Pilt 190-193	27.10.2019
691	Üldine	Müra levik klasside vahel, eriti lükandvaheseinte osas		27.10.2019
692	Üldine	Aknad reguleerida		27.10.2019
693	Üldine	Siugtoru paigaldamata		27.10.2019
694	Üldine	Kontrollida ruumide vekseldus, näiteks spordi riietusruumides		27.10.2019
695	Üldine	Lükandseina sein ühendus ebakvaliteetne		27.10.2019
696	Üldine	Ukse ümbruse katete üleminek mittekorrektne 4 x ruumides		27.10.2019
697	Üldine	Lükandseinad üle reguleerida		27.10.2019
698	Üldine	Komposiitvaheseinad paigaldamata dushiseintes		27.10.2019
699	Üldine	Mööturid ühendamata	Pilt 199	27.10.2019
700	Üldine	Ventilatsiooniseadmete kalorigeeri segamissõlmedes puuduvad kuluarvestid (joonise nr 902)	Pilt 196	27.10.2019
701	Üldine	Söökla ja söögisaali alune tehniline kelder on koristamata (on nii ehitusjärgset prahti kui ka vana rasvapüüdur)	Pilt 209-211, 2	27.09.2019
702	Üldine	Lindam Paskal süsteem ei tööta	Pilt 197	27.10.2019
703	Üldine	Enamikel ventilatsiooniseadmetel puudub kondensaadi äravool		29.09.2019
704	Üldine	Vastavalt projektis viidatud kaartidele peab torud isoleerima kivivillaga - praegu palju läbiviigud võrreldes toru läbimõõduga oluliselt suuremad kui toru läbimõõt ning täidetud vahuga. Käbiviigud ehitada kinni vastavalt sein konstruktsioonile ning 4cm ümber toru täita villaga		27.10.2019
705	Üldine	nt. Ventilatsiooniseadme SV1 Lindab Pascal süsteem ei tööta - seadme peaks olema min tootlikusele kuid on maksimaalsel - st arvutuslikul tootlikusel	Pilt 197	27.10.2019
706	Üldine	4x ja kapi vaheline väga halvasti viimistletud	Pilt 188	27.10.2019
707	Üldine	Hoone lõpukoristus teostamata		27.10.2019
708	Üldine	Šaht vent kambri kõrval. Ehitusmaterjale täis. Koristamata.	Pilt 152	27.10.2019
709	Üldine	Aknad on vaja reguleerida kogu koolihoones.		27.10.2019
710	Üldine	Veemõõdu sisendile puudub juurdepääs	Pilt 211	27.10.2019
711	Üldine	Akustika ei vasta võimlas, aulas ja fuajees normidele		27.10.2019
712	Üldine	Vent kambritesse valamud ja ukseid paigaldamata, mis on kokku lepitud muudatustöödega		27.10.2019