

Sanatooriumi parkmetsa spordiväljak

Mänguväljaku ülevaatus akt

03.04.2019

Tommi Play OÜ hooldusjuht Andrus Ottas teostas 02.04.2019 Sanatooriumi parkmetsa spordiväljakul ülevaatus. Hinnangu andmise aluseks on Eestis kehtivad mänguvahendite ohutust sätestav standard EN 1176:2017 ja mänguvahendite aluskatete nõudeid sätestav standard EN 1177.

Hinnatakse 4-astmelisel skaalal

Hea - täielikult standarditele EN1176/1177 vastav mänguvahend ja turvaala aluskate, pole kulumismärke, defekte, värv on heas korras, mänguvahend on ohutu ja visuaalselt kena. Turvaala on korras (piisava suurusega ja paksusega puhas liivaala, korralik piisava suuruse ja paksusega kummikattest ala või piisava suurusega ja paksusega puhas koorepurust ala), kui spetsiaalne kate on vajalik (johtuvalt standardist EN1177).

Rahuldav - standarditele EN1176/1177 vastav mänguvahend ja turvaala aluskate. Väiksemad ohutud kulumismärgid, värv võib vajada värskendamist. Mänguvahend on ohutu, kuid visuaalselt vajab hooldust (immutamine, ülevärvimine, ennetav detailide väljavahetamine). Turvaala võib vajada hooldust (täiendavat kogust liiva, koorepuru või kummikatted uuendamist, puhastamist), kuid ettenähtud turvaala suurus ja katematerjal on piisav.


Halb - mänguvahendil ja/või turvaalal esineb puudusi lähtuvalt standardist EN1176/1177, kuid puudused ei ole hinnanguliselt eluohtlikud või suuri tervisekahjustusi tekitavad. Mänguvahend on visuaalselt ja mänguomadustelt kulunud (värv/immutus kulunud, materjalidel kulumismärgid, maapinnal väiksemad puidu mädanemise ilmingud, kettidel väiksed kulumismärgid, puit tuhmunud, puidul esineb mitteolulistest kohtades väiksemaid deformatsioone). Turvaala vajab hooldust ja/või laiendamist vajaliku suuruseni (täiendavat kogust liiva, koorepuru või kummikatted uuendamist või lisamist).






Ohtlik - mänguvahend või selle turvaala ei vasta standardi EN1176/1177 nõuetele. Puudused võivad osutada lastele suuri tervisekahjustusi tekitavaks või isegi eluohtlikuks (luumurrud, peavigastused, peapõrutused jm.). Mänguvahend või selle osa on ohtlikult katkine või sellel esineb suuri defekte, on suure kulumise või vanuse tõttu ohtlikult katki minemas (võivad olla silmaga mittenähtavad deformatsioonid). Turvaala ja/või selle ettenähtud kate puudub, turvaalas esineb ohtlikke esemeid. Mänguvahendi maakinnitus ja/või betoon on väljas. Mänguvahend vajab eemaldamist või suuremaid renoveerimistöid.






Turvaalast ja turvaala katetest



Mänguvahendi turvaala tähendab vaba ruumi (ilma kivideta, puuoksteta, puujuurteta, teiste esemeteta jne.) mänguvahendi ümber ja peal vastavalt standardi EN1177 nõuetele. Turvaala peab olema spetsiaalse katematerjaliga kaetud, kui mänguvahendilt on võimalik kukkuda kõrgemalt kui 1,0m. Alla 1,0m kukkumiskõrgusega mänguvahendi all võib olla muru, kuid alati on soovitatav ka nende mänguvahendite all kasutada midagi pehmemat. Üle 1,0m kukkumiskõrgusega mänguvahendialune ala peab olema kaetud kas 30cm paksuse liivakihi, koorepurukihiga või spetsiaalsete mänguväljakutele mõeldud kummimattidega. Sõltuvalt toote kukkumiskõrgusest võib turvakatte paksus suurened.





Uurimused on näidanud, et enamus traumasid mänguväljakutel tekib just kukkumistest tekkinud põrutustest, luumurdudest jne. Seetõttu on turvaala õige katmine väga oluline abivahend hoidmaks ära tõsisemaid traumasid lastega.


| Nr. | Mänguvahend | Hinnang | Hinnangu kommentaar | Soovitus | Pilt |
|-----|------------------------|---------|--|--|--|
| 1. | Statiiv suru- tõmba | Halb | <ul style="list-style-type: none"> Puitpostid liiguvad maast. Kahel postil postiotsakate puudu. Immutus kulunud. Palgid kaldu vajunud, liiguvad maast, palkidel osalist pehkimist. Ühel postil maapiiril osalist pehkimist. | <ul style="list-style-type: none"> Puidu seisukorda maa sees ei näe; pigem mõistlik eemaldada (või lisada metallist maakinnitused). |  |


| | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | |  |
| 2. | Statiiv Kõht-selg | Rahuldav | <ul style="list-style-type: none"> Värvid kergelt kulunud. | |  |
| 3. | Treeningvahend | Rahuldav | <ul style="list-style-type: none"> Keskmine redeliga osa kaldu, liigub kergelt maast. Postil otsakate lahti. | <ul style="list-style-type: none"> Otseks betoneerida. Puidu seisukorda maa sees ei näe; mõistlik lisada metallist maakinnitused. Kinnitada posti otsakate. |    |






| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|---|--|--|
| 4. | Statiiv küljed-kõht | Rahuldav | <ul style="list-style-type: none"> • Postil otsakate lahti. • Immutus kulunud. | <ul style="list-style-type: none"> • Kinnitada posti otsakate. • Immutada puit. • Puidu seisukorda maa sees ei näe. |  |
| 5. | Palkpink 2tk. | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> • Palkpostid maa piirilt pehkinud. | <ul style="list-style-type: none"> • Eemaldada. |    |
| 6. | Pink seljatoeta 2tk. | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> • Pingi jalad kaldu. • Laudis kohati pehkinud. | <ul style="list-style-type: none"> • Eemaldada. |  |


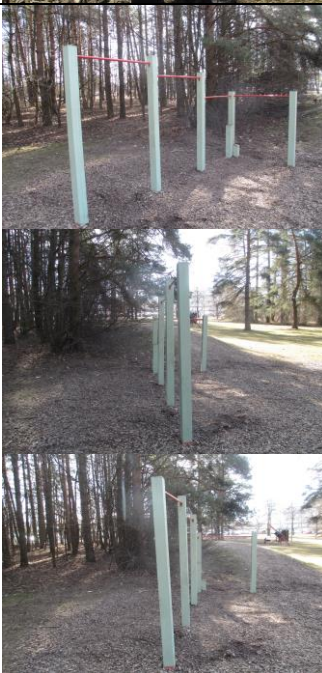

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|---|---|--|
| | | | | |  |
| 7. | Võrkpallikonstruktsioonid | Rahuldav | <ul style="list-style-type: none"> • Üks post kergelt kaldu. • Liivaalale muru kohati peale kasvanud. | <ul style="list-style-type: none"> • Betoneerida post otseks. • Korrastada ala ja lisada liiva. |  |






| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|--|---|---|
| | | | | |  |
| 8. | Pink seljatoeta | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> Jalad kaldu vajunud. Metallil värvikahjustused. | <ul style="list-style-type: none"> Eemaldada. |  |
| 9. | Palkpink | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> Palkpostid maa piirilt pehkinud. | <ul style="list-style-type: none"> Eemaldada. |  |
| 10. | Aasadega rippredel | Halb | <ul style="list-style-type: none"> Palkidel maa piiril vähest pehkimist, ülemisel palgil seened küljes. | <ul style="list-style-type: none"> Lisada metallist maakinnitused; eemaldada seened. <p>Pikka kasutusaega ei näe ette.</p> |  |





| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|--|--|---|
| | | | | |    |
| 11. | Sprindipostid 3tk. | Rahuldav | <ul style="list-style-type: none"> Kruvi kattekorgid katki. | <ul style="list-style-type: none"> Vahetada korgid. |  |


| | | | | | |
|-----|--------------|------|--|--|--|
| 12. | Jooksutõkked | Halb | <ul style="list-style-type: none"> • On kaldu vajunud. • Puidul kahjustused. • Kõied liiguvad kinnitusest puidu sees. | <ul style="list-style-type: none"> • Eemaldada. |  |
|-----|--------------|------|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---------------------|-------------|--|--|---|
| | | | | |  |
| 13. | Poom sik-sak | Halb | <ul style="list-style-type: none"> • Immutus kulunud. • Üks poomiots kaldu ja seal ka betoon pinnasest väljas. | <ul style="list-style-type: none"> • Immutada puit. • Sirgeks betoneerida. |     |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | |  |
| 14. | 4 kõrgusega kangid | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> • Postid kõiguvad. | <ul style="list-style-type: none"> • Puidu seisukorda maa sees ei näe; mõistlik eemaldada. |  |
| 15. | Tarzanikiik | Halb | <ul style="list-style-type: none"> • Koorepuru turvaalal vähe. | <ul style="list-style-type: none"> • Lisada koorepuru. |  |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|---------------|---|--|---|
| | | | | |  |
| 16. | Ronila 6-osaline | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> • Kolmel palkpostil maa piiril pehkimist. • Üks post kaldu. • Postid kõiguvad. • Turvaala ebapiisava suurusega, koorepuru vähe. • Posti otsakate puudu, kruvi väljas. | <ul style="list-style-type: none"> • Eemaldada. |     |

| | | | | | |
|-----|------------------------|---------------|--|--|---|
| | | | | |  |
| 17. | Venituspink | Hea | | |  |
| 18. | Pink seljatoeta | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> • Betoon pinnasest väljas. • Jalad kaldu. • Värv kahjustunud, roostes. | <ul style="list-style-type: none"> • Eemaldada. |   |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------------|--|--|---|
| 19. | Palkpink | Ohtlik | <ul style="list-style-type: none"> Palk pehkinud. | <ul style="list-style-type: none"> Eemaldada. |  |
|-----|-----------------|---------------|--|--|---|

Ülevaatuse teostaja: Andrus Ottas, hooldusjuht.
Akti koostaja: Annika Pärn, müügisekretär.